РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Мультиметр цифровой (токовые клещи) ANENG ST212



СОДЕРЖАНИЕ

1. Adjunt Chicinian	
2. Об устройстве	3
3. Руководство по эксплуатации	4
4. Измерение параметров тока	5
5. Измерение напряжения постоянного тока	6
6. Измерение переменного напряжения	7
7. Измерение сопротивления	7
8. Проверка ручки провода с часовым механизмом	8
9. Измерение емкости	8
10. Измерение температуры	

1. Характеристики

Выбор пределов измерений	автоматический/ручной
Постоянное напряжение (DC)	0,5 B - 600 B
Переменное напряжение (АС)	0,5 B - 600 B
Постоянный ток (DC)	0,2 A - 400 A
Переменный ток (АС)	0,2 A - 400 A
Сопротивление	0 Om - 60 MOm
Ёмкость	0 нФ - 60 мФ
Частота	40 Гц - 1000 Гц
Температура	-40°C ~ 1000°C / -40°F ~ 1832°F
Количество отсчетов	6000
Звуковой прозвон электрических цепей	есть
Функция сохранения данных	есть
Бесконтактная функция NCV (обнаружение напряжения)	есть
Индикатор низкого разряда батареи	есть
Автоотключение питания	есть, через 5 минут
Встроенный фонарик	есть
Бесконтактное измерение переменного и постоянного тока	есть
Общие характеристики	
Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой
Диагональ дисплея	2,56"
Питание	2 батареи типа "ААА"
Габариты	182 x 62,1 x 33,4 mm
Вес нетто	167 r



- Удержание данных и киопка фонарика;
 Возарат постоянного тока к нулю/кнопка NCV;
 ЖК-дисплей;
 Възсдной разъем;
 Киопка питания/кнопка преобразования функций SEL;
 Киопка питания/кнопка преобразования функций SEL;
 Киопка питания/кнопка преобразования функций SEL;
 Киндикатор предупреждения;
 Токомзмерительная скоба;
 Вессконтактиза нидукционная зона;
 Электрический фонарик.

3



	1-Kind Good God Ka	
~ ==	Переменный и постоянный ток	
•1))	Индикация подключения/отключения	
AUTO	AUTO Автоматический режим дальности действия	
Автоматическое отключение индикации		
Низкий заряд батареи		
Состояние удержания при считывании		
V, A Вольт (напряжение), ампер (сила тока)		
Ω, kΩ, ΜΩ Ом, килоом и мегаом (сопротивление)		
Hz	Герц	
→	Диод	
nF uF mF	Микрофарад	
'C 'F	По Цельсию и Фаренгейту	
NCV	Бесконтактное измерение напряжения	
Live	Идентификация напряжения линии под напряжением	

Во время измерения, если необходимо зафиксировать показания, нажмите кнопку до зачение на дисплее будет зафиксировано, нажмите кнопку в еще раз, чтобы отменить фиксацию показаний.

дисплее будет зафиксировано, нажмите кнопку веще раз, чтобы отменить фиксацию показаний.
Фонарь:
Длигельное нажатие кнопки фонарика в течение 2 секунд включает фонарик и выключает его примерно
через 1 минут.

Автоматическое выключение:
1) Если в течение 15 минут после запуска прибор не используется, он перейдет в режим ожидания и
выключится для экономии энертии.
2) После автоматического выключения нажмите кнопку Ф, чтобы прибор перешел в рабочее состояние.
1) Накмите кнопку источника электроэнергии, чтобы запустить машину. Если напряжение батареи
надостательно, на дисплее появится символ низвого напряжения, в этот момент батарено следует заменить.
Снова нажмите кнопку достонника, чтобы выключить машину.
2) Когда прибор не измеряет, он переходит в состояние автоматического сканирования. Прибор
отображается следующим образом:



NCV:

Установите вращающийся переключатель на любую передачу, удерживайте кнопку «NCV» для отображения

Ег, поднесите датчик NCV близко к тестируемому проводнику, прибор может определить, находится ли

измеряемый провод под напряжением >90 В переменного тока. Когда прибор обнаружит напряжение

переменного тока, зуммер прибора поддст сигнал, а индикатор NCV начнет мигать.



Примечание: Даже если индикатор не сигнализирует, напряжение все равно может присутствовать. Не полагайтесь на бесконтактное напряжение для определения наличия напряжения в проводе. На работу зонра могут в лютать очестружира воретых, ито пошным и золяции ит. Д. В режиме определения NCV прибор не измеряет одновременно напряжение, сопротивление и ток.

В режиме определения тось тупотост.

4. Измерение параметров тика

Автоматический режим измерении:

1) Удерживая изоплу выполении, откройте крышку замима и нажмите на провод исследуемой линии.


2) Если измереный сигнал Э.Д., на главном экране прибора отображается измеренное значение тока.

(Примечание: только когда значение тока эЗБА, на вспомогательном дисплее прибора будет отображаться значение частоль Рункой режим измерении:

1) Нажмите кнопку БЕ, для переключения на переменный ток, удерживайте кнопку включения, откройте головку зажмы.

2) Если измеряемый сигнал> 0,2а, на главном экране прибора отобразится измеренное значение тока.



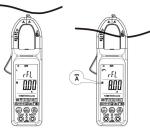


- Гунили уселим измерении. В Нажинге монту SE для переключения в режим постоянного тока.

 2) Передний край заямный крымный крыми накодится рядом с измервемым проводом. Нажмите кнопку REL, итобы ее основание приблизилось к нулю. На дисплен е повятите символ «Vice».

 3) Удерживая кнопку включения, откройте головку зажима и зажимите в зажиме провод исследуемой линии. 4) Если измереный ситнал > 0,2в, на главном зареже прибора отобразится значение измервемого тока.

4) Если измераемый синтал > 0.2а, на главном экране прибора отобразится зачение измеряемого тока.
5. Измерение напряжения постоянного тока (в):
Подключите тестовую ручку к проверяемому синалу. Если измераемый синал постоянного тока больше 0,5
в, на дисплее отображается зачение напряжения лести измераемый синал постоянного тока больше 0,5
в, на дисплее отображается зачение напряжения. Если измераемый синал постоянного тока.
Измерение напряжения постоянного тока (мВ):
1) Нажмите компу \$Есля токтоянного напряжения мВ, прибор покажет иВ. 2) Подключите тестовую ручку ктестовому сигналу. Если тестовый сигнал 600 мВ, прибор покажет «ОL».

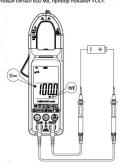

6. Измерение переменного напряжения
 18:
Подключите тестовую ручну к провервемому сигналу. Если измеряемый сигнал переменного тока больше
 0,5 В, на дислясе отображаются значения напряжения и частоты. Если измеряемый сигнал переменного



Измерение напряжения переменного тока (мВ)

1) Нажмите SEL, чтобы включить функцию п/V. Отображение на приборе mV.

2) Поджлючите измерительный прибор и измерительное перо к тестируемому сигналу. Если измеряемый сигнал меньше 600 мВ, измерительный прибор отображает измеренное текущее значение постоянного напряжения. Если измеряемый сигнал > 600 мВ, прибор отображает «Осъ»

7. Измерение сопротивления

Л. Изамерение сопротивлении
 Подключите тестовую ручку к измеряемому сопротивлению. На основном дисплее прибора будет отображаться измеренное значение сопротивления. При измерении значения сопротивления. Если измеренное сопротивление меньше 50, прибор подаст звуковой сигнал, загорится индикатор.



8. Проверка ручки провода с часовым механизмом

8. Проверка ручки провода с часовым механизмом

8. Проверка ручки провода с часовым механизмом

1) Нажмите кнопку МУ, чтобы переключиться в режим LIVE, и измеритель покажет LIVE.
2) Вставъе щуп измерителя в гнеадо питания. Если прибор обнаружит напряжение переменного тока, он отобразит уровень сигнала напряжения о замисимости от обнаруженного уровня сигнала. Код сегмента индукционного ЖК-дислея прибора отобразит уровень сигнала напряжения. Загорится красная подсветка, а зуммер издаст сигнал определенной интенсивности.

2) Измерьте емисоть с помощью обоих концов тестового пера и считайте результаты измерений с ЖК-дислоге.

1) При мамерении больших конденсаторов требуется время для стабилизации показаний.
2) При измерении емисоти с полярностью, обратите вымание на соответствующую полярность, чтобы избежать повреждения приборь.

10. Измерение температуры

8EL

10. Измерение температуры

10. Измерение температуры

SEL

Нажмите кнопку №

КУ

КОР

КОР

Если у вас остались кание-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержия в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верянем углу и отсканируйте QR-иод приведенный ниже камерой вашего смартфона.

