



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Тепловизор НТІ НТ-А2



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	3
2. Введение	3
2.1 Уход за объективом	4
2.2 Зарядка аккумулятора	4
2.3 Технические характеристики	5
2.4 Внешний вид тепловизора	6
2.5 Описание дисплея	6
2.6 Описание клавиш.....	7
3. Подготовка к работе	7
4. Меню	8
4.1 Наложения изображений.....	8
4.2 Введение в меню «изображение».....	8
4.3 Введение в меню «палитра».....	9
4.4 Введение в меню «излучение».....	10
4.5 Настройки.....	12
5. Распространённые проблемы и их решение.....	13

1. Меры предосторожности

Меры предосторожности, описанные далее, помогут вам правильно и безопасно для вас и окружающих использовать прибор и его аксессуары.

- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно; Тепловизор относится к технически сложному оборудованию, поэтому его ремонт должен производиться только в авторизованных сервисных центрах.
- Берегите датчик прибора от повреждения;
- Не кладите прибор рядом с источниками тепла или под прямые солнечные лучи;
- Если корпус прибора повреждён, прекратите его использование;
- Если провод повреждён, прекратите использование;
- Не прикасайтесь к проводам влажными руками;
- Запрещено опускать прибор в воду или допускать попадание жидкости внутрь;
- Вытирайте пыль с проводов и тепловизора сухой тряпкой;
- Не используйте абразивы, спирт или растворитель для чистки тепловизора;
- Для чистки линз используйте профессиональные средства для чистки объективов;
- Если чувствуется запах дыма, идёт дым или видны искры, прекратите использование;
- Выдёргивайте вилку из розетки, когда тепловизор зарядился;
- Не роняйте тепловизор и аккумулятор;

2. Введение

Технология обнаружения инфракрасного тепловизионного изображения стала важным средством обеспечения промышленной безопасности в развитых странах. Инфракрасная тепловизионная технология широко используется в следующих областях:

- Обследование оборудования, ЛЭП, трансформаторных линий;
- Поиск скрытых источников возгорания в противопожарной защите;
- Поиск и спасение персонала в пожарном и пожарном командовании;
- Анализировать расположение и теплотери точек утечки в тепловых трубах и отопительном оборудовании;

Тепловизор представляет собой инфракрасную камеру, которая объединяет измерение температуры поверхности и текущее изображение в реальном времени. Чтобы увеличить дифференциацию, тепловизор снабжен камерой видимого света. Тепловизионные и видимые изображения хранятся в устройстве и могут быть прочитаны через USB или сохранены в компьютере для создания отчета или для печати. Благодаря небольшому разъёму, прибор прост в эксплуатации и надёжен.

Имеет следующие функции, которые повышают точность и удобство использования продукта:

- Коэффициент излучения можно регулировать для повышения точности измерения объектов;
- Курсор самой высокой и самой низкой температуры поможет определить области с самой высокой и самой низкой температурой объекта;
- Выбираемая цветовая палитра;

2.1 Уход за объективом

Используйте только профессиональные средства для ухода за линзами на основе спирта и безворсовую ткань или бумажное полотенце. Не давите на линзы, чтобы не повредить антибликовую поверхность. Очистите объективы круговыми движениями, затем выбросите ткань.

2.2 Зарядка аккумулятора

При низком заряде батареи в углу экрана появится соответствующее изображение. Поставьте выключенный тепловизор на зарядку, используя кабель MicroUSB. Отключите USB-кабель после полной зарядки.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, не держите на зарядке прибор более 24 часов. Заряжайте тепловизор в течение двух часов не реже одного раза в три месяца, чтобы максимально продлить срок службы батареи. Не заряжайте аккумулятор при сильно низкой температуре.

2.3 Технические характеристики

Модель	HT-A1	HT-A2
Экран	3,2 дюйма полноцветный экран	3,2 дюйма полноцветный экран
ИК-Разрешение	220x160	320x240
Угол обзора	27° x 35°	56° x 42°
Разрешение ЖК-дисплея	320x240	
Кратчайшее фокусное расстояние	0,15 М	
Термочувствительность	0,07 °С	
Измеряемая температура	-20 °С – +300 °С	
Погрешность	± 2%/ ±2 °С	
Коэффициент излучения	Настраиваемый от 0,01 до 1,00	
Частота кадров ИК-изображений	9 Гц	
Охват длины волны	8 – 14 мкм	
Режим фокусировки	Фиксированный	
Цветовая палитра	радужная, красный оксид железа, холодные цвета, белый горячий, черный горячий.	
Память	Встроенная память 3 Гб	
Формат изображения	JPG	
USB	Micro-USB 2.0	
Питание	Встроенная батарея 1800	
Время работы	2-3 часа	
Автоматическое отключение	Через 5 минут, через 20 минут, не выключается	
Настраиваемая информация	Язык, дата, время, единицы измерения	
Поддерживаемый язык	Английский, китайский, итальянский, немецкий	
Размер	140x80x28 мм	
Вес	208 г	
Рабочая температура	0°С – + 45 °С	
Температура хранения	-20 °С – +60 °С	
Относительная влажность	≤85 %	

2.4 Внешний вид тепловизора



2.5 Описание дисплея




Цветовой код используется, чтобы обозначить относительную температуру от низкой к высокой в поле зрения объектива

- **Центральный курсор**
Обозначается белым цветом. Используется для отображения температуры в центре экрана. Температура, измеренная в этой точке, отображается в левом верхнем углу дисплея.
- **Курсор максимальной температуры**
Обозначается красным цветом. Используется для обозначения точки с максимальной температурой в поле зрения. Температура, измеренная в этой точке, отображается в левом нижнем углу дисплея.
- **Курсор минимальной температуры**

Обозначается зелёным цветом. Используется для обозначения точки с минимальной температурой в поле зрения. Температура, измеренная в этой точке, отображается в нижней центральной части угле дисплея.

2.6 Описание клавиш

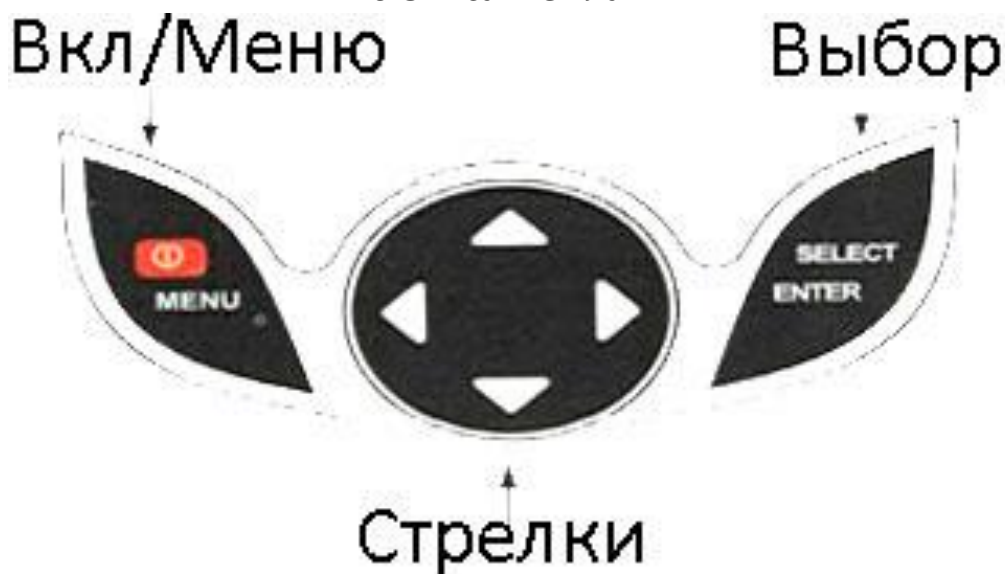

3. Подготовка к работе

- Включение и отключение

Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Меню в течение 3 секунд чтобы включить или отключить тепловизор.

- Съёмка ИК-изображений

Снимите крышку с объектива, чтобы начать измерять температуру. Обратите внимание, что может потребоваться время для подстройки изображения, если температура объектов слишком сильно варьируется.

- Переключение с обычной съемки на термосъемку

Стрелками Влево и Вправо отрегулируете наложение инфракрасного изображения на изображение из видимого спектра. Возможные варианты: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.

- Захват изображения

Нажмите кнопку Фото. На экране вы увидите всплывающее окно «Сохранить фото?» (Store photo?). Нажмите кнопку Меню (Menu), чтобы сохранить. Нажмите кнопку Выбор (Select), чтобы отказаться.

- Показать / скрыть шкалу с максимальной и минимальной температурой

Нажмите кнопку Вверх, чтобы показать/скрыть шкалу.

- Включить подсветку

Нажмите и удерживайте кнопку Фото, чтобы включить/отключить подсветку.

- Импорт изображений

Фотографии могут быть переданы на компьютер, для дальнейшей работы с ними. Для того, чтобы импортировать данные, подключите MicroUSB-кабель к телевизору и к компьютеру.

Поддерживается операционная система WinXP, Win7, Win8, Win10, Apple iOS. Используйте для подключения кабель из комплекта, либо кабель более высокого класса.

4. Меню

4.1 Наложения изображений


- Описание функции наложения

Наложение изображений облегчает пользователям понимание инфракрасных изображений за счет использования выровненных изображений в видимом и инфракрасном спектрах. Использование наложения изображений позволяет захватывать видимое изображение каждого инфракрасного изображения, чтобы правильно отображать распределение температуры в целевой области и более эффективно делиться с другими людьми.

- Применение функции наложения

Нажмите кнопку Вкл/Меню, чтобы войти в главное меню, затем выберите пункт съёмка изображения. Нажмите кнопку Выбор, чтобы перейти в настройки наложения. Стрелками отрегулируйте смещение изображения. Нажмите кнопку Выбор, чтобы выйти из настроек. (Прибор автоматически выйдет из режима настройки после 6 секунд бездействия).

4.2 Введение в меню «изображение»

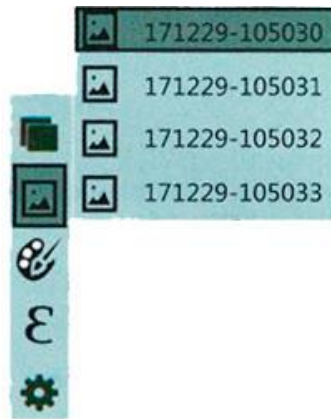

- Просмотр изображения

Нажмите кнопку Вкл/Меню, выберите пункт Изображение. Нажмите стрелку Вправо, чтобы перейти к списку изображений. Стрелками Вверх и Вниз выберите нужный файл. Нажмите кнопку Выбор, чтобы выбрать файл. Во время просмотра кнопками Влево и Вправо перелистывайте изображения. Кнопкой Выбор выйдите из режима просмотра. Кнопкой Меню вернитесь назад в меню.

- Удаление изображений

Во время просмотра нажмите кнопку Вверх, чтобы удалить изображений. Появится всплывающее окно «Удалить изображение?» (Delete photo?). Если да – нажмите кнопку Вкл/Меню, если нет – кнопку Выбор.

4.3 Введение в меню «палитра»




- Описание палитры

Палитру можно использовать для изменения псевдоцветного отображения инфракрасного изображения на дисплее. Некоторые режимы лучше подходят для конкретного применения и могут быть настроены по мере необходимости. Встроено пять палитр цветов: радужная, красный оксид железа, холодные цвета, белый горячий, черный горячий. Эти палитры лучше всего работают с высоким тепловым контрастом и обеспечивают дополнительный цветовой контраст между высокими и низкими температурами.

Первые три цветовые палитры хорошо подходят для обеспечения высокого теплового контраста и используются для улучшения цветового контраста между высокой и низкой температурой. Но черно-белые и бело-черные цветовые палитры обеспечивают ровный линейный цвет.

- Настройка палитры

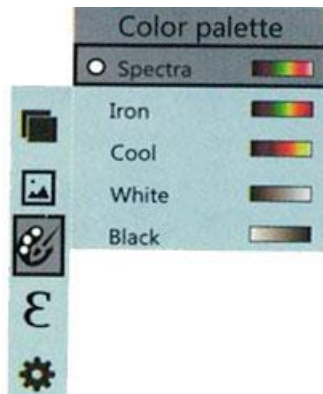

Нажмите кнопку Вкл/Меню. Выберите пункт «Палитра». Затем нажмите кнопку Вправо. Стрелками Вверх и Вниз выберите нужную вам цветовую палитру. Нажмите кнопку Выбор, чтобы подтвердить. Кнопкой Влево вернитесь назад в меню.


4.4 Введение в меню «излучение»

- Описание излучения

Коэффициент излучения продукта можно отрегулировать от 0,01 до 1,00 со значением по умолчанию 0,95. Многие обычные предметы и материалы (такие как дерево, вода, кожа и текстильная ткань) могут эффективно отражать тепловую энергию. Таким образом, легко получить относительно правильное значение измерения.

Коэффициент излучения обычно устанавливается равным 0,95, для шероховатых объектов. Для полуматовых объектов, которые излучают меньше энергии, коэффициент излучения обычно составляет около 0,85, для полуглянцевых объектов коэффициент излучения составляет 0,6. Коэффициент излучения для блестящих объектов обычно устанавливается равным 0,3 на время измерения. Правильная установка значения коэффициента излучения очень важна для выполнения наиболее точных измерений температуры. Коэффициент излучения поверхности окажет огромное влияние на температуру поверхности, измеряемую прибором. Понимание коэффициента излучения поверхности позволит вам получить правильный результат измерения температуры.

- Настройка излучения

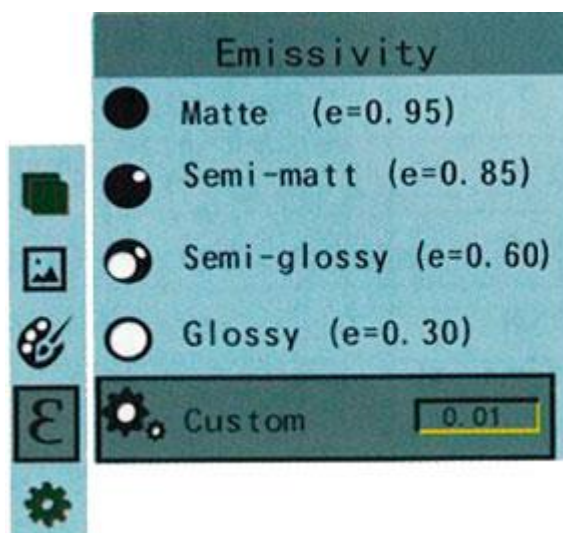

В меню выберите пункт «Излучение». Нажмите кнопку вправо, чтобы открыть настройки. Выберите нужный вам коэффициент излучения: для матовых, полуматовых, полуглянцевых или глянцевых объектов. Либо вручную настройте коэффициент. Нажмите кнопку Выбор, чтобы подтвердить. Кнопкой Влево вернитесь назад в меню.

Вещество	Излучение	Вещество	Излучение
Битум	0,9 – 0,98	Чёрная ткань	0,98
Бетон	0,94	Кожа человека	0,98
Цемент	0,96	Пена	0,75 – 0,8
Песок	0,9	Угольная пыль	0,96
Земля	0,92 – 0,96	Краска	0,8 – 0,95
Вода	0,92 – 0,96	Матовая краска	0,97
Лёд	0,96 – 0,98	Чёрная резина	0,94
Снег	0,83	Пластик	0,85 – 0,95
Стекло	0,9 – 0,95	Древесина	0,9
Керамика	0,9 – 0,94	Бумага	0,7 – 0,94
Мрамор	0,94	Гемитриоксид хрома	0,81
Гипс	0,8 – 0,9	Оксид меди	0,78
Строительный раствор	0,89 – 0,91	Оксид железа	0,78 – 0,82
Кирпич	0,93 – 0,96	Текстиль	0,9

4.5 Настройки

Нажмите кнопку Вкл/Меню, затем выберите пункт настройки. Нажмите кнопку вправо, чтобы перейти в подменю настроек.

- Автоматическое отключение

Выберите пункт «Выключение». Нажмите кнопку вправо, чтобы открыть настройки. Выберите нужное вам время отключения.

- Настройка яркости

Выберите пункт «Яркость». Нажмите кнопку вправо, чтобы открыть настройки. Можно выбрать три режима яркости: низкая, средняя, высокая яркость.

- Выбор языка

Выберите пункт «Язык». Нажмите кнопку вправо, чтобы открыть настройки. Можно выбрать четыре языка: английский, китайский, итальянский немецкий.


- Выбор единиц измерения температуры

Выберите пункт «Температура». Нажмите кнопку вправо, чтобы открыть настройки. Можно выбрать для измерения температуры градусы Цельсия (°C) или градусы Фаренгейта (°F).

- Выбор формата времени


Выберите пункт «Формат времени». Нажмите кнопку вправо, чтобы открыть настройки. Можно выбрать формат 24-часа или 12-часов.

- Настройка времени и даты

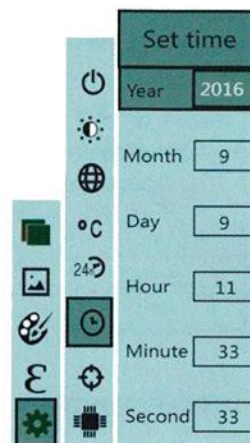

Как показано на рисунке, выберите пункт «настройка времени и даты», затем нажмите кнопку Вправо, чтобы открыть настройки. Клавишами Вверх и Вниз выберите область настройки (год, месяц, день, час, минута, секунда). Подтвердите выбор кнопкой Выбор. Стрелками отрегулируйте значение на нужное и нажмите кнопку Выбор, чтобы сохранить данные. Затем нажмите кнопку Влево, чтобы выйти из настройки, кнопку Меню (Menu), чтобы выйти из меню.

- Включение температурного курсора

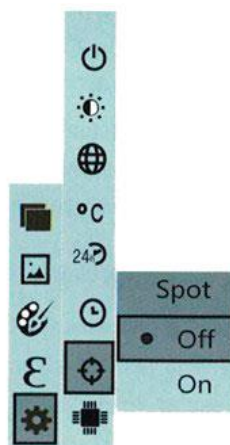

Как показано на рисунке, выберите кнопку «курсор», затем нажмите на кнопку Вправо, чтобы открыть настройки. Клавишами Вверх и Вниз выберите вариант включить или отключить функцию. Подтвердите выбор кнопкой Выбор. Затем нажмите кнопку Влево, чтобы выйти из настройки, кнопку Меню (Menu), чтобы выйти из меню.

5. Распространённые проблемы и их решение

Если вы столкнулись с какой-либо проблемой при использовании тепловизора, воспользуйтесь следующей таблицей для ремонта. Если проблему решить не удалось, обратитесь в сервисный центр.

Проблема	Причины	Решение
Не включается	Батарея не установлена	Установите батарею
	Батарея разряжена	Зарядите батарею или замените на новую
Тепловизор отключается сам	Батарея разряжена	Зарядите батарею или замените на новую
	Настроено автоматическое отключение	Перезагрузите прибор или измените время отключения

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**